ROTAX RACING

CIRCULAR LETTER

**Č. 45/2024**
**VYLEPŠENÁ PŘÍRUBA VÝFUKU** 27. listopadu, 2024


**Vážený distributore,**

při závěrečných zkouškách v naší výrobě, kde jsou motory tlakově testovány, jsme čas od času viděli, že některé motory (pouze Junior, Senior a DD2) netěsní mezi válcem a hrdlem výfuku. Netěsnost byla způsobena deformací příruby výfuku při utahování šroubů. To vedlo k nerovnému těsnícímu povrchu těsnění. Aby nedošlo k minimální deformaci příruby výfuku a zvýšení tuhosti, přidali jsme hřeben na vnější stranu příruby výfuku, mezi oba otvory pro šrouby. Číslo dílu se nezměnilo. Součást je již nyní instalována v motorech.


Tato technická změna není relevantní pro Technické předpisy RMC.

| Part No. | Description | MSRP [€] |
|---|---|---|
| 273190 | Příruba výfuku (37mm) | 20,97 |

**NOVÁ**

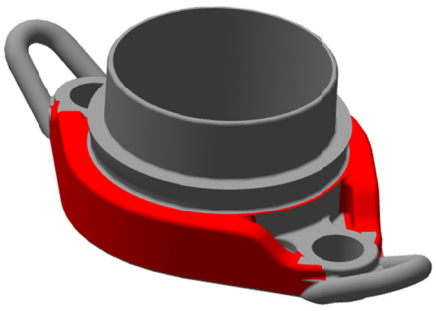

**PŘEDCHOZÍ**

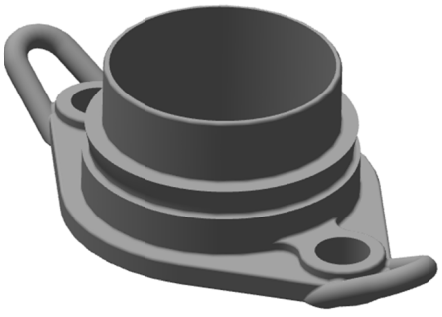

S pozdravem,

i.V. Andreas Bangerl
Manager After Sales, BRP-Rotax

i.A. Tobias Krautgasser
After Sales Kart, BRP-Rotax