ROTAX RACING

CIRCULAR LETTER

Č. 22/2025
UPRAVENÝ ELEKTRICKÝ STARTÉR

17. června 2025

Vážený distributore,


Protože jsme u elektrického startéru (díl č. 294805) zaznamenali rostoucí poruchovost, ihned jsme se obrátili na dodavatele, aby zlepšil kvalitu. Prvním krokem ke zvýšení životnosti elektrického startéru bylo přidání další pryskyřice do komutátoru rotoru, aby se zabránilo přetržení vinutí.

Informujte prosím také svou síť a zejména své kontrolory, že rotory s dodatečnou pryskyřicí dodal Rotax a tyto díly odpovídají našim technickým předpisům.

Tato změna byla platná již u výrobního kódu 5C08XXXX. U všech startérů s výrobním kódem začínajícím 5C nebo vyšším (např. 5D, 6A, ...) je tato změna zavedena.

Pracujeme také na další vylepšené technické specifikaci. Informace budou včas následovat.

Přidaná pryskyřice

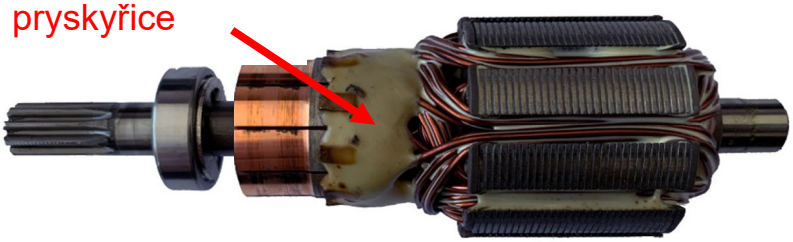



S pozdravem,

i.V. Stefan Gruber
Manager, BRP-Rotax Karting Business

i.A. Tobias Krautgasser
After Sales Kart, BRP-Rotax